

Kryss	Geometri/utforming	Sikt	Belysning	Skilt/oppmerking	Vegbane	Universell utforming
Apeltunvegen- Gamle kirkevegen	Tilfredstillende utforming for personbil, noe trangt for større kjøretøy	Sikt fremstår som tilstrekkelig. Noe redusert mot sør pga. bebyggelse. Krever ikke tiltak	Belysning i kryss er tilfredstillende. Ny armatur i forbindelse med bybanestopp i nord. Krever ikke tiltak	Skilting for vikeplikt og oppmerking i vegbane er bra. Krever ikke tiltak	Asfaltdekket er uten skader og slagholer. Krever ikke tiltak	Manglende nedsekt kanstein og ledelinjer. Tilfredstillende men vurder mindre tiltak
Apeltunvegen - Slåtthaugvegen	Tilfredstillende utforming for personbil og større kjøretøy	God sikt inn på fv.5190 og fortau. Krever ikke tiltak	Manglende belysning i kryssområdet. Mye villkryssing av gående. Krever tiltak	Skilting for vikeplikt og oppmerking i vegbane er bra. Krever ikke tiltak	Asfaltdekket har antydninger til skade, men fremstår som tilfredstillende. Krever ikke tiltak	Tilrettelagt for kryssing, manglende nedramping av kanstein og tydelig kryssingspunkt. Krev tiltak
Apelntunvegen - Skjolddalen	Tilfredstillende utforming for personbil. Noe trangt for større kjøretøy	Vegetasjon og terreng hinder sikt til nord, god sikt mot sør når holdeplass er tom. Krever tiltak	Belysning er tilfredstillende.	Skilting for vikeplikt og oppmerking i vegbane er bra. Krever ikke tiltak	Mye lapping av asfaltdekke, fare for større skader. Kan kreve tiltak frem i tid	Manglende nedsekt kanstein og markert kryssingsområde. Krever tiltak
Apeltuvegen - Skjoldberg	Dårlig utforming og plassering. Mye som skjer i kryssområdet. Krever tiltak	God sikt i begge retninger for kjørebane og GS-veg. Holdeplass kan hindre sikt mot sør	Manglende belysning i kryssområdet. Krever tiltak	Dårlig plassering av skilt. Oppmerking er bra. Krever noe tiltak	Asfaltdekke har noe slitasje og skader. Fremstår som tilfredstillende.	Mangel på tydelig kryssningspunkt for gående. Kryss er rotete, fare for møteulykker. Krev tiltak
Apeltunvegen - Tranevegen	Tilfredstillende utforming. Unntak av holdeplass med innkjøring i kryss. Gangfelt for nærme primærveg. Krever tiltak	God sikt i begge retninger. Krever ikke tiltak	Manglende intensivbelysning til gangfelt. Krever tiltak	Skilting for vikeplikt og oppmerking i vegbane er bra. Krever ikke tiltak	Asfaltdekke har noe slitasje og skader. Vil kreve tiltak frem i tid	Manglende ledelinjer og varselfelt for gangfelt. Gangfelt er forskyvd i forhold til GS-veg. Krev tiltak
Apelntunvegen - Nedre Smøråsvegen	Tilfredstillende utforming. Trafikkøy er rett plassert. Dårlig overgang mellom kjørebane og GS-veg. Krever tiltak	God sikt i begge retninger. Krever ikke tiltak	Manglende intensivbelysning til gangfelt. Krever tiltak	Skilting for vikeplikt, kjøreretning og oppmerking i vegbane er bra. Krever ikke tiltak	Skader i asfaltdekke. Krever noe tiltak	Manglende nedramping av kanstein i trafikkøy, ledelinjer og varselfelt for gangfelt. Krever tiltak
Apeltunvegen - Hjortevegen	Tilfredstillende utforming for personbil og større kjøretøy	God sikt i begge retninger. Krever ikke tiltak	Manglende intensivbelysning til gangfelt. Krever tiltak	Skilting for vikeplikt, kjøreretning og oppmerking i vegbane er bra. Krever ikke tiltak	Små setningskader i asfaltdekke, oppsamling av vann. Krever tiltak	Manglende ledelinjer og varselfelt for gangfelt. Krever tiltak
Apeltunvegen - Dådyrvegen	Tilfredstillende utformin for personbil og større kjøretøy	Redusert sikt i begge retninger. Vegetasjon og terreng hindrer mot sør. Privat hekk hindrer mot nord. Krever tiltak	Belysning er tilfredstillende.	Skilting for vikeplikt og oppmerking i vegbane er bra. Krever ikke tiltak	Skader i asfaltdekke ved overgang til GS-veg, mye oppsamling av vann. Krever tiltak	Manglende kanstein med nedramping til kjørebane. tilfredstillende, men bør utbedres